



## Série D Des capteurs de mesure d'humidité et de température par module d'étalonné

### Type DW version industrie, pour montage murale avec et sans afficheur

- élément dynamique de sonde d'humidité MELA®
- sortie de toutes les grandeurs hx possible
- module d'étalonné, pour la mesure de la température et de l'humidité
- compensation sur site
- disponible en boîtier simple à monter
- utilisation possible jusqu'à 80 °C
- en option avec interface USB

Le cœur de la série D, c'est le module d'étalonné qui effectue l'acquisition individuelle des valeurs de mesure. Les valeurs mesurées sont comparées avec les données d'étalonnage mémorisées du module d, puis transmises en numérique, c.-à-d. sans perte d'information, à l'électronique du transmetteur afin de générer les signaux de sortie tension et courant.

Le boîtier de montage de la version industrie offre une protection conforme à l'indice IP 65. Pour le fermer en toute sécurité, une seule vis est nécessaire.

### Caractéristiques techniques

#### Humidité

|                        |                     |             |
|------------------------|---------------------|-------------|
| Élément de mesure      | capacitif MELA FE09 |             |
| Plage de sortie        | 0...100 % hr        |             |
| Incertitude de mesure  |                     |             |
| 10...90 % hr           | à 10 ... 40°C       | ±2 % hr     |
| < 10 % hr ou > 90 % hr | à 10 ... 40°C       | ±2,5 % hr   |
| Incidence de la temp.  | < 10°C ou > 40°C    | ±0,05 %hr/K |

#### Température

|                                                 |                  |           |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Élément de mesure                               | Pt1000 1/3 DIN   |           |
| Plages de sortie                                | 0...+50°C        |           |
|                                                 | -30...+70°C      |           |
|                                                 | 0...+100°C       |           |
| configuration libre par interface USB en option |                  |           |
| Incertitude de mesure                           |                  |           |
| avec sortie tension                             | 10...40°C        | ±0,2 K    |
| avec sortie courant                             | 10...40°C        | ±0,3 K    |
| Incidence de la temp.                           | < 10°C ou > 40°C | ±0,01 K/K |

### Caractéristiques électriques

|                                       |                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorties                               | 0...1 V<br>0...10 V<br>4...20 mA                                                                  |
| Alimentation                          | voir vue d'ensemble du type                                                                       |
| Consommation propre (sortie tension)  | std. 7 mA                                                                                         |
| Résistance de charge (sortie tension) | ≥ 10 kΩ                                                                                           |
| Charge $R_L$ (sortie courant)         | $R_L(\Omega) = \frac{\text{Tension d'alimentation} - 10 \text{ V}}{0,02 \text{ A}} \pm 50 \Omega$ |

Directive compatibilité électromagnétique **2014/30/EU**  
DIN EN 61326-1 édition 07/13  
DIN EN 61326-2-3 édition 07/13

## Caractéristiques générales

|                                                                  |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Milieu de mesure                                                 | air, sans pression, non agressif |  |
| vitesse d'air max.<br>crépine à membrane<br>(équipement de base) | 10 m/s                           |  |
| Vitesse d'air minimum                                            | ≥ 0,5 m/s                        |  |
| Température d'utilisation (avec afficheur)                       | -30...+80°C                      |  |
| (sans afficheur)                                                 | -40...+80°C                      |  |
| Température de stockage                                          | -40...+85°C                      |  |
| Connexions                                                       | bornes à vis                     |  |
| Section de fil par connexion                                     | 1,5 mm² max.                     |  |
| Diamètre total du câble                                          | 4 à 8 mm                         |  |
| Indice de protection tête de mesure<br>crépine à membrane        | IP 30                            |  |
| (équipement de base)                                             |                                  |  |
| filtre fritté PTFE (en option)                                   | IP 65                            |  |
| Indice de protection boîtier                                     | IP 65                            |  |
| Matière du boîtier                                               | PC                               |  |


## Options

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Afficheur numérique | sur 2 lignes                   |
|                     | 3 chiffre + 1 point décimal    |
|                     | Écran 21 x 40 mm env.          |
|                     | Hauteur des chiffres 8 mm env. |

## Sorties physiques, au choix pour 2 sorties (configuration libre par interface USB en option)

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Humidité relative          | 0...100 % hr           |
| Température                | -30...+70°C            |
|                            | 0...100°C              |
|                            | 0...50°C               |
| Température de rosée       | -20...70°C             |
| Enthalpie                  | 0...80 kJ/kg           |
| Rapport de mélange         | 0...100 g/kg d'air sec |
| Humidité absolue           | 0...20 g/m³            |
|                            | ou 0...100 g/m³        |
| Température à bulbe humide | -10...50°C             |

## Diagramme de charge

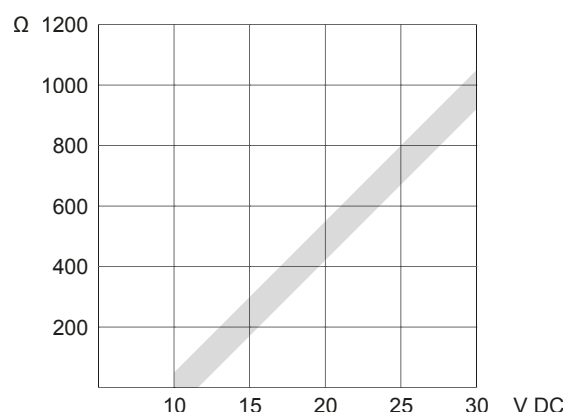

## Vue d'ensemble DWF

Capteur d'humidité

| Type | Modèle en boîtier<br>Version pour locaux | Grandeur physique | signal de sortie<br>correspondant | Sortie<br>signal | Tension<br>d'alimentation UB                                                |
|------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DWF  | avec afficheur / sans afficheur          | Humidité relative | 0...100 % hr                      | 0...1 V          | 6...30 V CC<br>6...26 V CA                                                  |
|      |                                          |                   |                                   | 0...10 V         | 15...30 V CC<br>13...26 V CA                                                |
|      |                                          |                   |                                   | 4...20 mA        | 10...30 V CC<br>séparation galvanique<br>du réseau électrique<br>nécessaire |

## Vue d'ensemble DWK

Capteur d'humidité et de température


| Type | Modèle en boîtier<br>Version pour locaux | Grandeurs physique<br>pour 2 sorties au choix | signal de sortie<br>correspondant      | Sortie<br>signal | Tension<br>d'alimentation UB                                                |
|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DWK  | avec afficheur / sans afficheur          | Humidité relative                             | 0...100 % hr                           | 0...1 V          | 6...30 V CC<br>6...26 V CA                                                  |
|      |                                          | Température                                   | -30...+70°C<br>0...+100°C<br>0...+50°C | 0...10 V         | 15...30 V CC<br>13...26 V CA                                                |
|      |                                          | Température de rosée                          | -20...70°C                             | 4...20 mA        | 10...30 V CC<br>séparation galvanique<br>du réseau électrique<br>nécessaire |
|      |                                          | Enthalpie                                     | 0...80 kJ/kg                           |                  |                                                                             |
|      |                                          | Rapport de mélange                            | 0...100 g/kg air sec                   |                  |                                                                             |
|      |                                          | Humidité absolue                              | 0...20 g/m³<br>0...100 g/m³            |                  |                                                                             |
|      |                                          | Temp. à bulbe humide                          | -10...+50°C                            |                  |                                                                             |

## Code de commande

### Série D

Grâce au processeur hx, la Série D offre un grand choix de types différents.

A l'aide de la référence de commande, vous pouvez commander exactement le type dont vous avez besoin pour votre application. Le numéro de commande de chaque type est constitué d'un code alphanumérique sur 16 chiffres et décrivant le capteur.

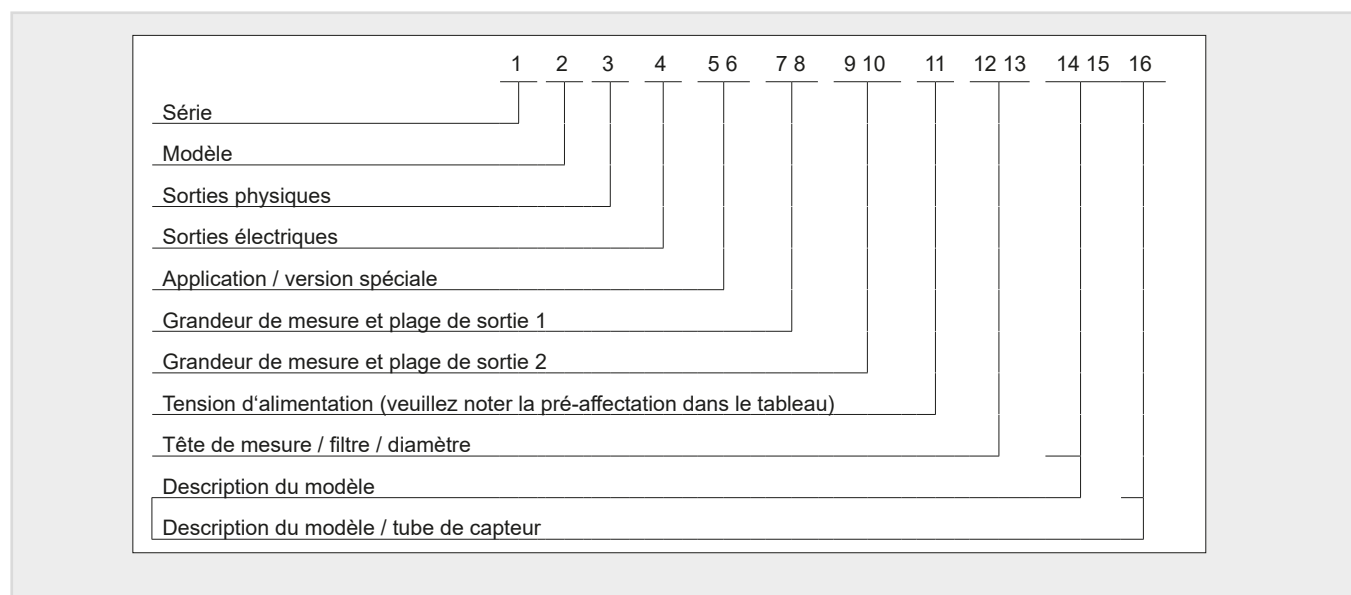

### Codes de commande

Veuillez trouver les codes de commande dans le tableau ci-dessous. Nous proposons volontiers des types spéciaux sur demande.

| Chiffre | Caractéristiques techniques                   | Variantes                      | Code de commande |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1       | Serie                                         | Série D                        | D                |
| 2       | Modèle                                        | Version pour montage murale    | W                |
| 3       | Sorties physiques                             | Capteur d'humidité             | F                |
|         |                                               | Capteur à 2 sorties actives    | K                |
| 4       | Sorties électriques                           | 2x 0...1 V                     | 1                |
|         |                                               | 2x 0...10 V                    | 2                |
|         |                                               | 2x 4...20 mA                   | 3                |
| 5 6     | Application / version spéciale                | Standard                       | 00               |
| 7 8     | Grandeur de mesure et plage de sortie 1<br>et | Humidité relative 0...100 % hr | F1               |
|         |                                               | Température -30...70°C         | 37               |
| 9 10    | Grandeur de mesure et plage de sortie 2       | Température 0...100°C          | 01               |
|         |                                               | Température 0...50°C           | 05               |
|         |                                               | non connecté                   | 00               |

| Chiffre | Caractéristiques techniques                                                                      | Variantes                                                                                    | Code de commande |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7 8     | Grandeur de mesure et plage de sortie 1 et                                                       | point de rosée -20...70°C Td                                                                 | D2               |
| 9 10    | Grandeur de mesure et plage de sortie 2 (suite)                                                  | enthalpie 0...80 kJ/kg                                                                       | H1               |
|         | <b>les grandeurs hx situées à droite uniquement disponible sur versions industrie DKK et DWK</b> | rapport de mélange 0...100 g/ kg air sec                                                     | X3               |
|         |                                                                                                  | humidité absolue 0...100 g/m³                                                                | A3               |
|         |                                                                                                  | humidité absolue 0...20 g/m³                                                                 | A1               |
|         |                                                                                                  | température bulbe humide -10...50°C                                                          | W1               |
|         |                                                                                                  | non connecté                                                                                 | 00               |
| 11      | Tension de service                                                                               | 6...30 V CC ou 6...26 V CA / capteurs avec sortie 0...1 V                                    | 6                |
|         |                                                                                                  | 15...30 V CC ou 13...26 V CA / capteurs avec sortie 0...10 V                                 | F                |
|         |                                                                                                  | 10...30 V DC avec séparation galvanique du réseau électrique / capteurs avec sortie 4...20mA | A                |
| 12 13   | Tête de mesure / filtre / diamètre                                                               | ZE08: crépine de protection avec membrane, Ø 12 mm                                           | 08               |
|         |                                                                                                  | ZE05: filtre fritté en PTFE, IP65, Ø 12 mm                                                   | 05               |
| 14      | Spécification du modèle / tube du capteur                                                        | Standard                                                                                     | 0                |
|         |                                                                                                  | Interface USB                                                                                | U <sup>1)</sup>  |
| 15 16   |                                                                                                  | version p. montage murale sans afficheur tube: 50 mm                                         | 01               |
|         |                                                                                                  | version p. montage murale avec afficheur tube: 50 mm                                         | D1               |


<sup>1)</sup> Modèles préférentiels disponibles avec interface USB:

| Référence                | Signal de sortie | Plage de sortie |                | Options filtre                                     |
|--------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------|
|                          |                  | 1               | 2              |                                                    |
| DWK 2 00 F1 37 F 08 U 01 | 2x 0 ... 10 V    | 0 ... 100 % hr  | -30° ... +70°C | crépine de protection avec membrane sans afficheur |
| DWK 2 00 F1 37 F 08 U D1 | 2x 0 ... 10 V    | 0 ... 100 % hr  | -30° ... +70°C | crépine de protection avec membrane avec afficheur |
| DWK 2 00 F1 37 F 05 U 01 | 2x 0 ... 10 V    | 0 ... 100 % hr  | -30° ... +70°C | filtre fritté en PTFE sans afficheur               |
| DWK 2 00 F1 37 F 05 U D1 | 2x 0 ... 10 V    | 0 ... 100 % hr  | -30° ... +70°C | filtre fritté en PTFE avec afficheur               |
| DWK 3 00 F1 37 A 08 U 01 | 2x 4 ... 20 mA   | 0 ... 100 % hr  | -30° ... +70°C | crépine de protection avec membrane sans afficheur |
| DWK 3 00 F1 37 A 08 U D1 | 2x 4 ... 20 mA   | 0 ... 100 % hr  | -30° ... +70°C | crépine de protection avec membrane avec afficheur |
| DWK 3 00 F1 37 A 05 U 01 | 2x 4 ... 20 mA   | 0 ... 100 % hr  | -30° ... +70°C | filtre fritté en PTFE sans afficheur               |
| DWK 3 00 F1 37 A 05 U D1 | 2x 4 ... 20 mA   | 0 ... 100 % hr  | -30° ... +70°C | filtre fritté en PTFE avec afficheur               |


## Accessoires

| Référence                | Description                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZE05                     | Filtre fritté en PTFE à pores fins, IP 65                                                                                                      |
| ZE 31/1-12<br>ZE 31/1-75 | Étalon d'humidité pour vérifier la précision des capteurs à 12 % h.r.<br>Étalon d'humidité pour vérifier la précision des capteurs à 75 % h.r. |
| ZE 31/1-33<br>ZE 31/1-84 | Étalon d'humidité pour vérifier la précision des capteurs à 33 % h.r.<br>Étalon d'humidité pour vérifier la précision des capteurs à 84 % h.r. |
| ZE36                     | Adaptateur pour étalons d'humidité pour tubes de capteur Ø 12 mm                                                                               |

## Dessin coté

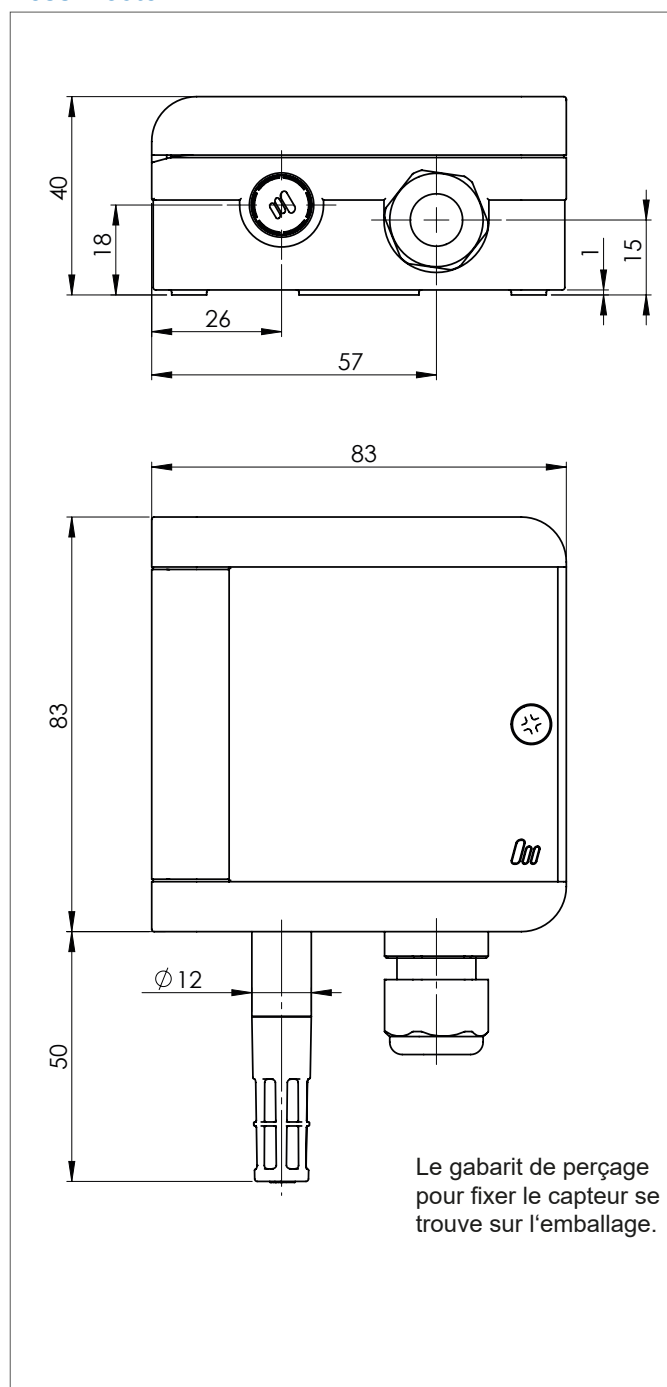


## Gabarit der perçage

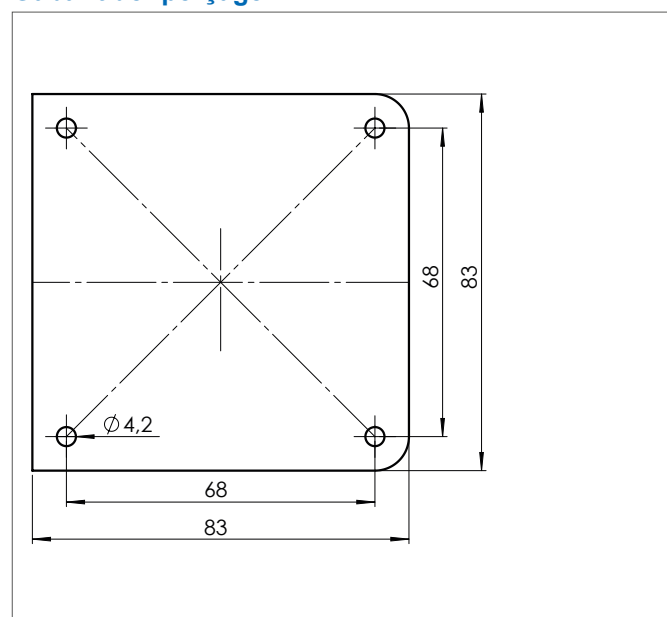


## Schémas de raccordement


### DWF 4...20 mA

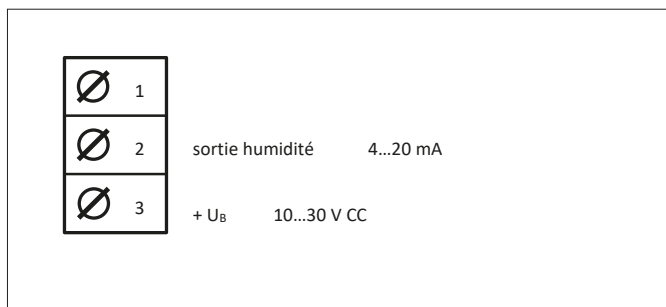


### DWK 2 x 4...20 mA

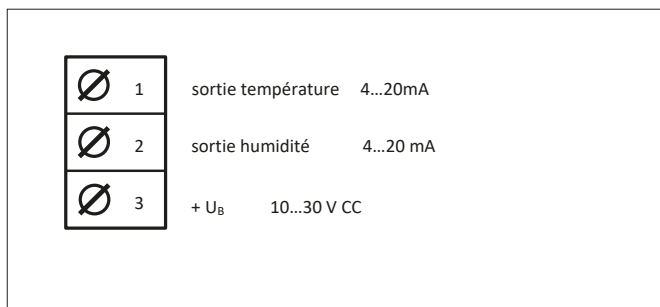


### DWF 0...1 V DC

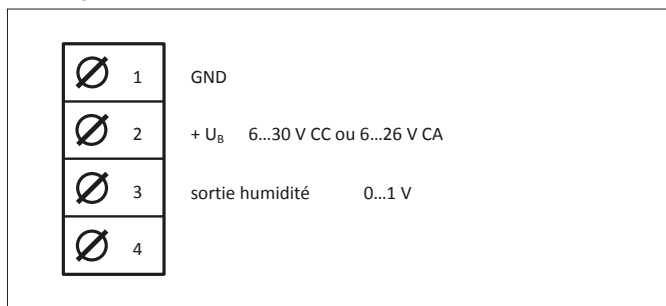


### DWK 2 x 0...1 V DC

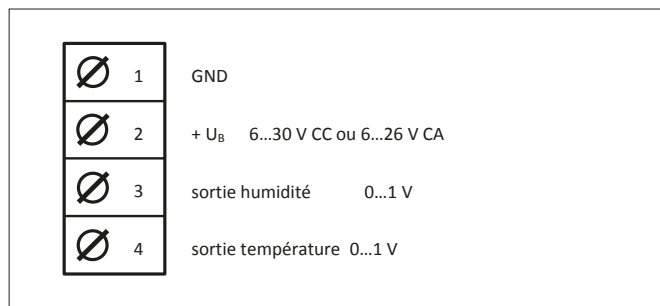

### DWF 0...10 V DC

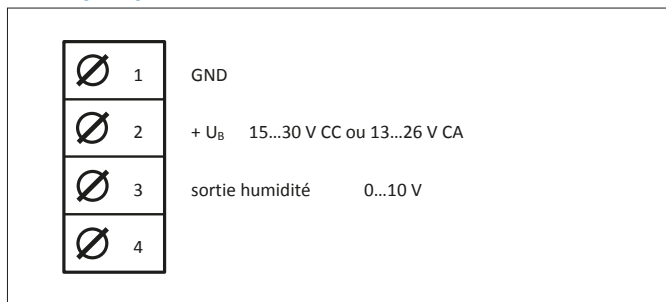

### DWK 2 x 0...10 V DC

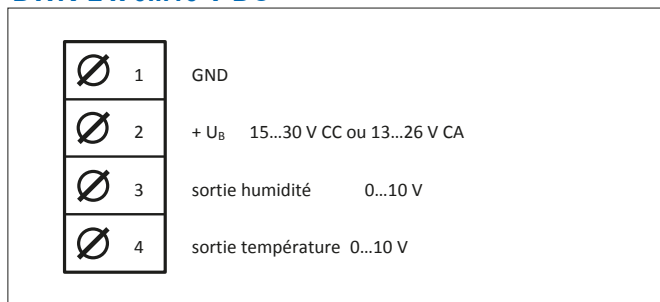

### Précautions de protection électrostatique

Les capteurs de la série D contiennent des composants pouvant se trouver endommagés par l'action des champs électriques ou par compensation de charge au toucher.

Respecter impérativement les mesures de protection suivantes si vous devez ouvrir un capteur pour raccordement ou pour effectuer une compensation sur site :

- Établissez, avant d'ouvrir le boîtier, une équipotentielle électrique entre vous et votre environnement.
- Veillez à ce que cette équipotentielle perdure pendant que vous travaillez à boîtier ouvert.

## Compensation sur site (notice pour transmetteur sans interface USB)

Pour effectuer la compensation localement, il n'est pas nécessaire de sortir le capteur hors du circuit de régulation. Les réglages peuvent être effectués à couvercle ouvert.

Comme référence pour la compensation d'humidité, il existe des étalons d'humidité parmi les accessoires de la série D. (voir en p. 3)

Avant compensation, l'étalon d'humidité doit rester au moins 2 heures sur le capteur. Veiller durant cette période à ce que la température reste constante. (Voir également la fiche technique F5.2 Étalons d'humidité)

Même pendant l'opération de compensation, il faut veiller à conserver une température et une humidité constante.

Lors de la procédure de compensation, en particulier pendant l'enregistrement, s'assurer que l'alimentation électrique du capteur est ininterrompue.

Pendant la procédure de compensation, les plages de mesure s'affichant à l'écran/ utilisées pour l'étalonnage sont les suivantes :


|           |                                                                   |                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Canal 1 : | tous capteurs                                                     | toujours l'humidité relative sortie avec la plage de mesure de 0 à 100 % hr |
| Canal 2 : | capteurs<br>développant humidité<br>relative hr et température °C | la plage de température programmée, inchangée                               |
|           | capteur développant<br>les grandeurs hx                           | la plage de température standard de -40 à +85 °C                            |

Les précisions de mesure indiquées dans les caractéristiques techniques se rapportent exclusivement à l'étalonnage d'usine.

| Commande                                                                                        |                                                                                             | Conduite                                                                               | Transmetteur / LED                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Réglages d'usine</b><br>Attention :<br>Tous les réglages utilisateur<br>seront réinitialisés | Seulement en dehors du<br>mode compensation.<br>(la LED doit être éteinte)                  | Touches<br>UP et DOWN<br>simultanément<br>appuyées pendant 8 s min.                    | jusqu'à ce que la LED<br>s'allume pendant 1 s.             |
| <b>Sélection compensation</b>                                                                   | Sélection<br>du mode compensation                                                           | Touche DOWN<br>appuyée pendant 3 s min.                                                | jusqu'à ce que la LED cli-<br>gnote 1 x par s.             |
| <b>Sélection</b>                                                                                | Humidité<br>Correction 1 point<br>(décalage)                                                | aucune autre saisie néces-<br>saire                                                    | LED clignote 1 x par s.                                    |
|                                                                                                 | Humidité<br>Correction 2 points<br>en bas 12 %hr 20 à 30 °C<br>Étalon d'humidité ZE31/1-12  | Touche DOWN<br>appuyer 1 fois brièvement                                               | LED clignote 2 x par s.                                    |
|                                                                                                 | Humidité<br>Correction 2 points<br>en haut 75 %hr 20 à 30 °C<br>Étalon d'humidité ZE31/1-75 | Touche DOWN<br>appuyer 2 fois brièvement                                               | LED clignote 3 x par s.                                    |
|                                                                                                 | Température<br>Correction 1 point                                                           | Touche DOWN<br>appuyer 3 fois brièvement                                               | LED clignote 4 x par s.                                    |
| <b>Confirmation<br/>de la sélection</b>                                                         |                                                                                             | Touche DOWN<br>appuyée pendant 3 s min.                                                | jusqu'à ce que la LED soit<br>allumée en continu           |
| <b>Compensation</b>                                                                             |                                                                                             | Touches UP / DOWN<br>appui bref :<br>+/- 0,1 % hr ou<br>+/- 0,1°C par appui sur touche |                                                            |
| <b>Enregistrement</b>                                                                           |                                                                                             | Touche DOWN<br>appuyée pendant 3 s min.                                                | jusqu'à ce que la LED<br>s'éteigne                         |
| <b>Abandon<br/>(possible à tout moment)</b>                                                     |                                                                                             | Touche UP<br>appuyée pendant 3 s min.                                                  | jusqu'à ce que la LED<br>clignote 6 fois<br>puis s'éteigne |

## Option : transmetteur avec interface USB

Figure 1

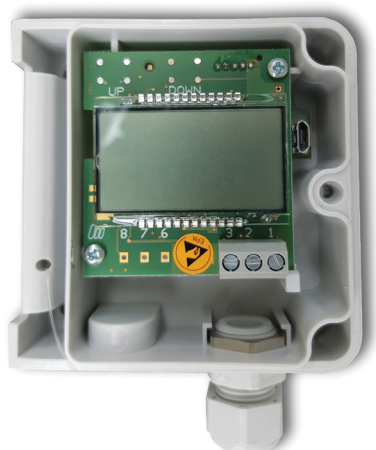

### Généralités :

A l'aide du «logiciel de configuration USB Galltec» et d'un câble standard micro USB, les réglages suivants peuvent être effectués. Le transmetteur est alimenté par USB, hormis pour la compensation, aucune alimentation du transmetteur n'est nécessaire par la borne de connexion.

- changement de grandeur de mesure physique
- changement de l'échelle de sortie analogique / plages de mesure
- changement des grandeurs de température en °C ou °F
- saisie de la pression atmosphérique
- compensation 1 point température et humidité relative

### Téléchargement :

|                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| logiciel               | <a href="http://www.galltec-mela.de/downloads">www.galltec-mela.de/downloads</a>                                                                                                                                                         |
|                        | Configuration minimale :<br>système d'exploitation : Win 10 / Win 8 / Win 7 / Win Vista / Win XP<br>port USB : USB 2.0<br>Contrat de licence logiciel : <a href="http://www.galltec-mela.de/downloads">www.galltec-mela.de/downloads</a> |
| Notice d'utilisation : | <a href="http://www.galltec-mela.de/downloads">www.galltec-mela.de/downloads</a>                                                                                                                                                         |

### Câble de raccordement (non fournis à la livraison)



câble standard micro USB  
- connecteur USB "A" sur  
USB "micro B"

### Déclaration sous Windows:

la déclaration du transmetteur dans Windows s'effectue automatiquement, directement après connexion avec le PC par USB. **Aucun pilote n'est nécessaire.** Seul un transmetteur Galltec-Mela peut être configuré et compensé à la fois.

#### Attention:



**Sur les transmetteurs à sorties courant (4-20mA) et interface USB toute alimentation possible du capteur sur la borne de connexion doit être en séparation galvanique du PC. (voir notice d'utilisation séparée „Manuel de configuration USB“ disponible à [www.galltec-mela.de/Downloads](http://www.galltec-mela.de/Downloads)).**

Nous recommandons l'utilisation d'un isolant USB. Nous avons testé avec succès sur nos produits : <https://de.muc89.com/isar520>. Pour ce type d'isolant USB laisser les cavaliers dans leur état de livraison pour le mode USB Full Speed que nous utilisons.

## Changement des grandeurs de mesure physiques et échelle de sortie analogique :

d'après les grandeurs mesurées d'humidité relative et de température, il est possible de sélectionner les grandeurs physiques dérivées, listées ci-dessous.

Toutes les grandeurs de température peuvent au choix être sorties en °F ou en °C.

L'échelle des grandeurs physiques de sortie peut être choisie librement au sein des limites indiquées ci-dessous.

Pour la configuration, le transmetteur est alimenté par l'interface USB - pas de bloc secteur nécessaire.

| Grandeurs physiques :                | Plages d'échelle                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Humidité relative [% hr]             | 0 %RH .... 100 %RH                         |
| Température de rosée [°C] / [°F]     | -20 °C .... 70 °C<br>-4 °F .... 158 °F     |
| Rapport de mélange [g/kg]            | 0 g/kg .... 100 g/kg                       |
| Enthalpie spécifique [kJ/kg]         | 0 kJ/kg .... 80 kJ/kg                      |
| Humidité absolue [g/m³]              | 0 g/m³ .... 100 g/m³                       |
| Température bulbe humide [°C] / [°F] | -10 °C .... 50 °C<br>14 °F .... 122 °F     |
| Température [°C] / [°F]              | -100 °C .... 200 °C<br>-148 °F .... 392 °F |

## Pression atmosphérique / altitude :

Pour les grandeurs physiques suivantes, la pression atmosphérique est importante pour obtenir une mesure correcte :

- rapport de mélange [g/kg]
- enthalpie [kJ/kg]
- température bulbe humide [°C] / [°F]

Lorsque ces grandeurs sont sélectionnées, un champ de saisie apparaît automatiquement. Il est possible de saisir au choix la pression atmosphérique moyenne ou l'altitude en mètres au-dessus du niveau de la mer.

## Compensation :

Par la compensation, le transmetteur peut être adapté à l'application de mesure. A cet effet, le transmetteur nécessite une tension d'alimentation sur la borne de connexion et une liaison vers le PC. La compensation peut également s'effectuer localement, à l'aide d'un ordinateur portable.

Il existe deux modes de compensation :

1. Compensation par décalage : saisie d'un décalage (offset) en température et/ou humidité relative. Les valeurs de mesure sont ajustées de ce décalage.
2. Compensation avec référence : Par la saisie de valeurs de mesure de référence, les mesures du capteurs sont égalisées avec celles de la référence.

|             |                                                                                     |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Attention : |  | voir avertissement concernant la séparation galvanique sur la page précédente |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## Information :

Les précisions de mesure indiquées dans les caractéristiques techniques se rapportent exclusivement à la compensation d'usine.

La compensation en T et % h.r. a une incidence sur toutes les grandeurs de mesure physiques.

## Instructions de montage

|              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement  | Montage à un emplacement représentatif pour la mesure climatique. Tube du capteur ou tête de mesure dans le flux d'air. Éviter la proximité de radiateurs, portes et cloisons extérieures, ainsi que le rayonnement solaire direct. |
|              | Le capteur doit être monté de sorte à éviter les pénétrations d'eau.                                                                                                                                                                |
|              | Pour fermer le boîtier, serrer la vis jusqu'en butée.                                                                                                                                                                               |
|              | Nous recommandons de poser les lignes de raccordement en forme de boucle, afin que l'eau qui pourrait apparaître puisse s'écouler.                                                                                                  |
|              | Si la vitesse d'air minimum n'est pas atteinte, cela peut conduire à des erreurs de mesure.                                                                                                                                         |
| Raccordement | Le raccordement électrique ne doit être effectué que par des personnes qualifiées.                                                                                                                                                  |
|              | Le boîtier du transmetteur renferme des composants sensibles. A l'ouverture du boîtier, veuillez respecter les directives de précaution électrostatique.                                                                            |
|              | Sur les capteurs à sortie courant, veuillez respecter la charge adaptée à la tension d'alimentation.                                                                                                                                |
|              | Les lignes d'alimentation du capteur ne doivent pas être posées parallèlement à de forts champs magnétiques.                                                                                                                        |
|              | En cas de surtensions possibles, installer des dispositifs de protection contre les surtensions.                                                                                                                                    |

## Conseils d'utilisation

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condensation                                                 | La condensation et les projections d'eau n'endommagent pas le capteur, mais conduisent à des erreurs de mesure jusqu'à séchage complet de l'élément de capteur d'humidité et de son environnement immédiat.                                                                                                                                                                                                                |
| Nettoyage<br>Filtres et<br>crépines                          | Les filtres et crépines sales peuvent être soigneusement dévissés et lavés. L'élément filtrant ne devrait être remonté qu'une fois complètement sec, afin d'éviter les erreurs de mesure. L'élément de capteur d'humidité, très sensible, ne doit alors pas être touché. Veuillez veiller à ce que l'élément de capteur de température n'entre pas en contact avec la surface sensible de l'élément de capteur d'humidité. |
| Nettoyage<br>de l'élément de capteur<br>d'humidité capacitif | La saleté non incrustée peut s'éliminer de l'élément de mesure en soufflant ou en rinçant soigneusement à l'eau distillée. L'élément de capteur d'humidité, très sensible, ne doit alors pas être touché. Veuillez veiller à ce que l'élément de capteur de température n'entre pas en contact avec la surface sensible de l'élément de capteur d'humidité.                                                                |
| Incidences<br>nuisibles                                      | Les fluides agressifs et contenant des solvants peuvent, selon leur nature et leur concentration, provoquer des erreurs de mesure et des pannes.<br>Les précipitations formant un film hydrofuge au-dessus de l'élément de capteur (aérosols de résine, aérosols de laque, encens etc.) sont nocives.                                                                                                                      |

Les présentes indications correspondent à l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à informer sur nos produits et leurs applications possibles. Elles ne signifient donc pas une garantie de répondre à certaines caractéristiques des produits ou de leur adaptation à une application concrète. L'utilisation des appareils s'effectue par expérience selon un large spectre, avec les conditions et les contraintes les plus diverses. Nous ne pouvons pas évaluer chaque cas individuel. Il revient à l'acquéreur ou utilisateur de vérifier que les appareils conviennent. Tenir compte des éventuels droits de propriété commerciaux existants. Nous garantissons une qualité exempte de défaut dans le cadre de nos conditions générales de livraison. Fiche technique DW\_fr. Édition juin 2018. Toutes modifications réservées.